

INDICATEURS À RÉACTION GRAVITATIONNELLE INDICADORES A REACCIÓN GRAVITACIONAL

Ces instruments sont insérés dans des petits volants de manœuvre, pour mesures de réglage (angles, déplacements, vitesses, etc.) sur un cadran de contrôle à échelle circulaire graduée. L'indication de la mesure sur le cadran est fournie par une ou deux aiguilles. L'aiguille rouge effectue un tour complet à chaque tour de l'arbre de commande; l'aiguille noire accomplit une fraction de tour. Le rapport de l'indicateur représente le nombre de tours nécessaires à l'aiguille noire pour effectuer un tour complet.

- Boîtier en métal ou en technopolymère. Écran frontal en polycarbonate transparent antichoc.
- Protection IP64. Température 80°C max.
- Les indicateurs à réaction gravitationnelle **I100** et **I100P** sont indiqués pour des arbres horizontaux ou peu inclinés. Sur demande fournis avec les volants **P170**, **P200** (☛ voir page 20).
- Surdemande modèle **I100P** avec vis de positionnement de la mesure.

Estos instrumentos se colocan en volantitos de maniobra, para medidas de regulación (ángulos, desplazamientos, etc.) sobre un cuadrante de control a escala circular graduada. La indicación de la medida sobre el cuadrante está suministrada por una o dos agujas. La aguja roja realiza una vuelta completa a cada revolución del árbol de mando; la aguja negra cumple una fracción de vuelta. La relación del indicador es el número de vueltas necesarias a la aguja negra para cumplir una vuelta completa.

- Caja en metal o en tecnopolímero. Visera frontal en policarbonato transparente antigolpes.
- Protección IP64. Temperatura 80°C máx.
- Los indicadores a reacción gravitacional **I100** y **I100P** son aptos a árboles con posición horizontal o poco inclinados. A pedido suministrados con los volantitos **P170**, **P200** (☛ consulte la pág. 18).
- A pedido, tipo **I100P** con tornillo de colocación de la medida.

EXEMPLES DE COMBINAISONS - EJEMPLOS DE COMBINACIONES


I100P - P170



I100 - P200



I100 - I100P

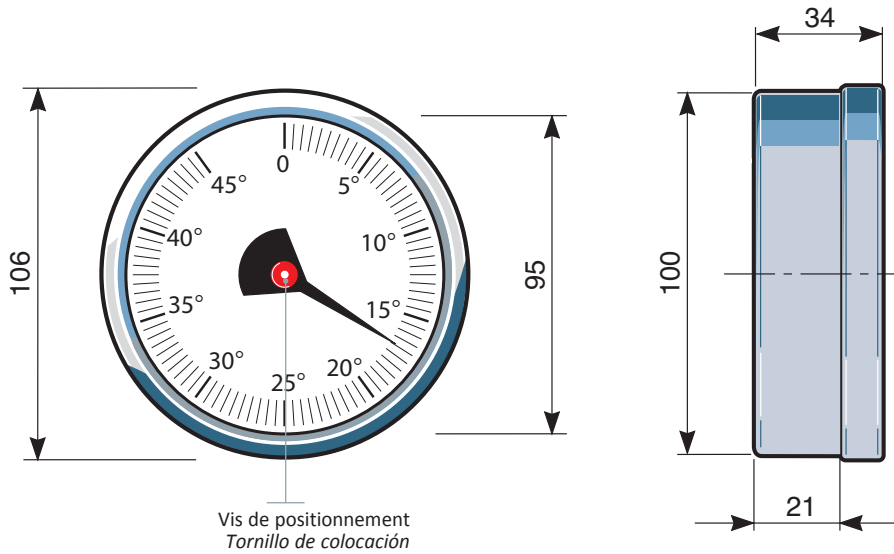

VERSION VERSIÓN	RAPPORT DE RÉDUCTION RELACIÓN DE REDUCCIÓN								ECHELLE DU CADRAN ESCALA CUADRANTE							
	2:1	4:1	6:1	10:1	12:1	20:1	24:1	30:1	0-10	0-20	0-24	0-30	0-40	0-60	0-100	0-200
I100 - I100P	36:1	40:1	40:1	100:1	120:1	200:1	300:1	300:1								

MONTAGE	MONTAJE
Mettre l'arbre de commande sur la position initiale zéro du réglage. Fixer le volant avec la vis de pression sur l'arbre en ayant soin que l'instrument soit sur la position zéro (initiale) des aiguilles.	Llevar el árbol de mando a la posición cero (inicial) de la regulación. Fijar el volantito con el tornillo de presión, teniendo cuidado que las agujas estén sobre la posición cero (inicial) de la regulación.

EXEMPLE DE COMMANDE - EJEMPLO DE PEDIDO



VERSION - VERSIÓN

I100
I100P (vis de positionnement - tornillo de colocación)

RAPPORT STANDARD - RELACIÓN STANDARD

I100 - I100P: voir tableau ci-dessus - ver tabla arriba

ÉCHELLE DU CADRAN - ESCALA CUADRANTE

I100 - I100P: voir tableau ci-dessus - ver tabla arriba

SENS DE L'AUGMENTATION - SENTIDO DE INCREMENTO

DX (horaire - horario) - SX (antihoraire - antihorario)

VOLANTS COMBINABLES - VOLANTES COMBINABLES

☛ commander séparément page. 18 - pedir por separado pág. 18